



Toyota Yaris Hybrid - Le système hybride se coupe au lieu de passer en mode secours

Fiche technique

Constructeur	Toyota
Modèle de véhicule	Yaris Hybrid
Moteur	1.5i 12 V HSD
Code moteur	M 15A-FXE
Année de fabrication	07.2020 - 11.2020
Symptôme	Le système hybride se coupe



Le système hybride se coupe inopinément

Sur les véhicules susmentionnés, il peut arriver qu'en cas d'accélération soudaine du véhicule, le système hybride se coupe inopinément au lieu de passer en mode secours.
En cas de forte accélération, il se peut que l'amortisseur d'entrée de la boîte de vitesses hybride patine temporairement.
En raison d'une faiblesse logicielle du calculateur hybride, cela peut entraîner la coupure du système hybride. Le constructeur du véhicule a reconnu le problème et propose comme mesure corrective (pour véhicules construits du 07/07/2020 au 13/11/2020) une mise à jour de logiciel. La mesure porte l'inscription « 22SMD-092 » et est notée dans le système de garantie.
Une mise à jour de logiciel peut, le cas échéant, être effectuée via HellaGutmann macsRemote Services ou via un appareil de diagnostic de la série mega macs compatible PassThru. Un accès enregistré au portail en ligne du constructeur automobile est également nécessaire. Si vous ne disposez pas de l'équipement adéquat, veuillez dans ce cas vous adresser à un atelier spécialisé agréé.