

Volkswagen Golf V Plus - Allumage du témoin d'avertissement ABS/ESP | HELLA

Volkswagen

Modèle: Golf V Plus

Code moteur: BLF

Année de fabrication : 2005 - 2009


Allumage du témoin d'avertissement ABS/ESP

Code de défaut: 1435

Capteur de pression de freinage 1G201

Si le défaut ci-dessus et l'allumage du témoin d'avertissement ABS sont constatés, une cause peut en être le capteur de pression du liquide de frein.

Le capteur de pression détecte la pression de freinage dans le système hydraulique et transmet la valeur au calculateur. Un défaut de traitement du signal entraîne l'enregistrement d'un défaut dans le calculateur. Étant donné qu'une mesure directement sur le capteur est impossible, commencez dans ce cas par vérifier les paramètres. La valeur nominale devrait être de 0bar lorsque le frein n'est pas actionné. Si les valeurs diffèrent (figure), le capteur doit être remplacé.

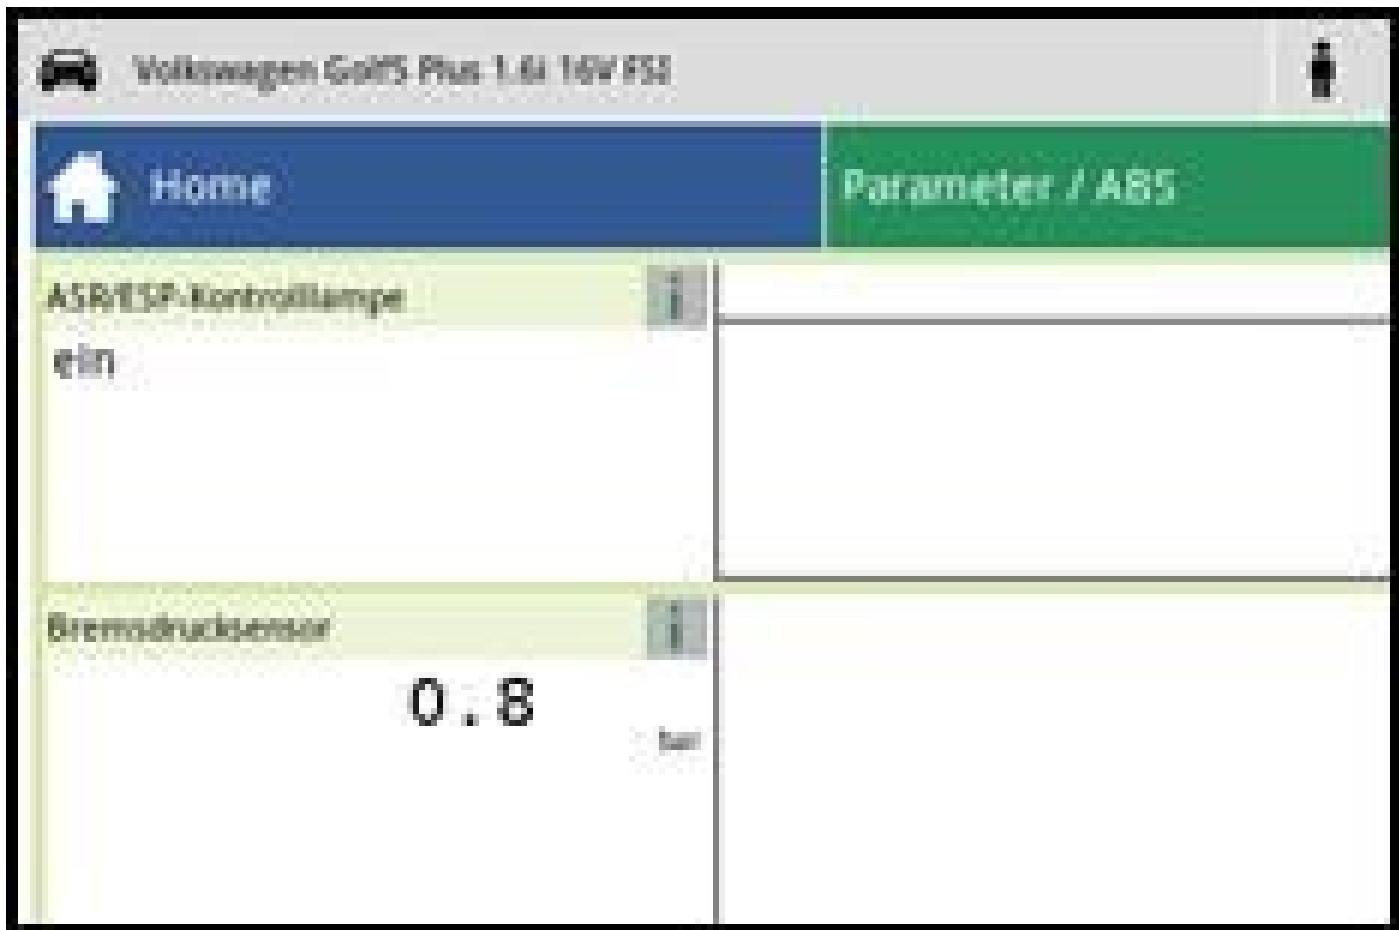

Le capteur de pression est intégré dans l'unité hydraulique ABS.

Le constructeur automobile propose un kit de réparation pour l'unité hydraulique ABS.

Cette information est également valable pour d'autres modèles équipés de systèmes ABS identiques.

img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_fr_brakes_vw_golf_v_bremsdrucksensor_fehlerhaft001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />