



Volkswagen Transporter T6 - Ralenti irrégulier / le moteur cale

Fiche technique

Constructeur	Volkswagen
Modèle de véhicule	Transporter T6
Moteur	CXFA/CXHA/CXGA/CXGB/CXGC/CXHB
Année de fabrication	2015 - 2019
Symptôme	Ralenti irrégulier / le moteur cale

(i)

Fonctionnement irrégulier du moteur pendant la phase de mise en température ou le moteur cale+ après le démarrage à froid

Si le moteur froid cale ou ne tourne pas rond après le démarrage, une fuite dans la zone d'admission d'air peut être en cause. Divers codes défaut concernant l'air parasite peuvent être enregistrés dans le calculateur. Le voyant moteur s'allume éventuellement.

Il convient d'accorder une attention particulière à la connexion entre le capteur d'air massique et le filtre à air. Il est possible que la bague d'étanchéité soit endommagée ou mal montée.

Pour y remédier, il faut débrancher la connexion et vérifier le montage correct de la bague d'étanchéité. Le cas échéant, la bague d'étanchéité doit être remplacée.

Dans certains cas, la bague d'étanchéité peut être complètement manquante. Elle a été oubliée lors de travaux de maintenance ou de réparation précédents.

