

# VW Golf 6 Plus - Mauvais comportement à l'accélération | HELLA

VW Golf 6 Plus

Tous les modèles


Année de construction 2010-2014

Mauvais comportement à l'accélération

Le voyant moteur est allumé

Codes d'erreur:P0225, P1630, P2122

Si le défaut susmentionné survient en rapport avec les codes d'erreur indiqués, une connexion défectueuse sur le capteur de pédale d'accélérateur peut être en cause.

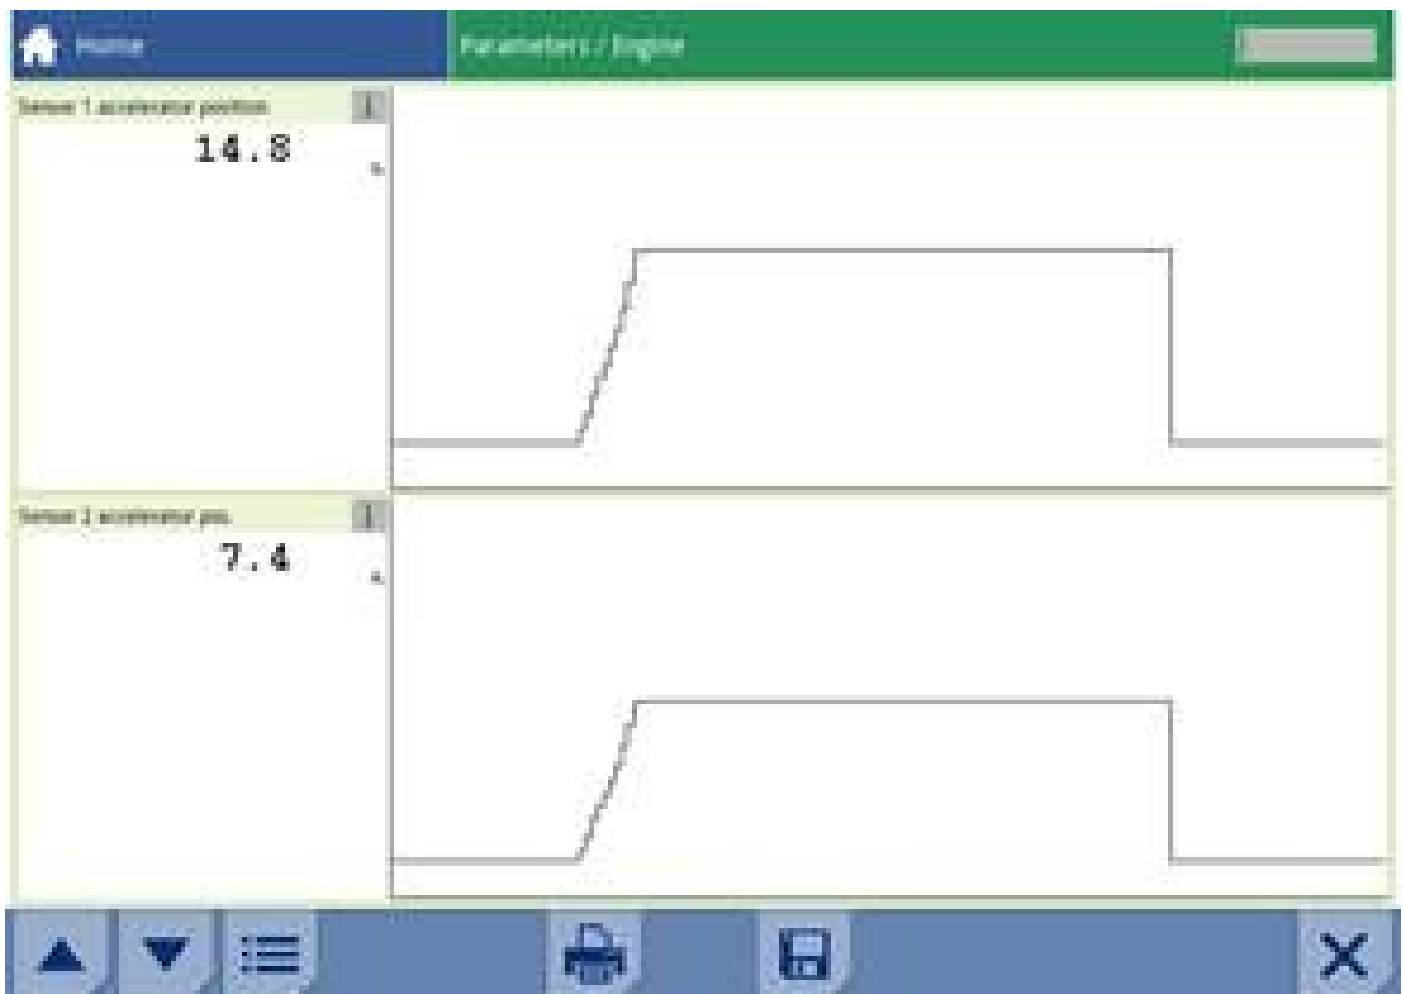

- Débrancher le connecteur côté faisceau de câbles sur le capteur d'accélérateur, vérifier la présence de connecteurs desserrés ou défectueux. Réparer ou remplacer les composants défectueux
- Vérifier le fonctionnement impeccable du capteur d'accélérateur. Pour cela, représenter et évaluer la courbe de signaux dans l'appareil de diagnostic ou dans l'oscilloscope
- Supprimer les entrées dans la mémoire d'erreurs et effectuer un essai sur route

### **Important safety notice**

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.