



VW Golf VII - Le moteur ne peut pas être coupé

Fiche technique

Constructeur	VW
Modèle de véhicule	Golf 7
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2012 - 2017
Symptôme	Le moteur ne peut pas être coupé



Le moteur continue à tourner en position "Allumage coupé"

Sur les véhicules susmentionnés, il peut arriver que le moteur continue à tourner alors que le contacteur d'allumage est en position "arrêt".

Seul le retrait de la clé de contact permet de couper le moteur. Les codes suivants peuvent être enregistrés dans la mémoire des défauts du calculateur multifonction en cas de court-circuit ou de défaut de mise à la masse : B12E612 / B12E512 / B11A511.

Un contacteur d'allumage défectueux peut être en cause. Pour y remédier, il convient de remplacer le contacteur d'allumage par une version modifiée (5Q0905849).

