

VW Golf VI - Dysfonctionnement dans le ventilateur de l'habitacle à des températures extérieures basses | HELLA

VW

Golf VI

Année de construction: 2011 - 2014

Dysfonctionnement dans le ventilateur de l'habitacle à des températures extérieures basses

Si une perturbation est détectée dans le ventilateur de l'habitacle des véhicules susmentionnés, elle peut être due à de l'eau congelée dans le boîtier du ventilateur.

Dans certaines conditions, de la neige peut pénétrer dans le boîtier du ventilateur par le dispositif d'aspiration de l'air frais.

Une fois dans le boîtier elle peut se condenser, geler à des températures ambiantes basses et, ainsi, bloquer le moteur du ventilateur. Les codes d'erreur ci-après sont mémorisés dans les véhicules équipés du système Climatronic:

- 1273 (ventilateur d'apport d'air frais, erreur mécanique)
- B10BE07 (ventilateur d'apport d'air frais, erreur mécanique)

Pour remédier à cette situation, il est conseillé de démonter le moteur du ventilateur pour le vérifier. S'il ne présente aucun dommage, le moteur peut être remonté. Percer un trou d'un diamètre de 4 mm au point le plus bas du carter du ventilateur par lequel sera évacuée l'eau accumulée.

br />br />