



VW T5 - Thermostat de liquide de refroidissement

Fiche technique

Constructeur	Volkswagen
Modèle de véhicule	Transporter T5
Moteur	1.9 TDI
Année de fabrication	2006 - 2009
Symptôme	Thermostat de liquide de refroidissement



La température de service n'est pas atteinte Thermostat et bride de liquide de refroidissement

Sur les véhicules susmentionnés, il peut arriver que la température de service ne soit pas atteinte. Parfois, l'affichage de température sur le combiné d'instruments indique un « moteur froid ».

> La cause se situe souvent au niveau du thermostat qui ne se ferme pas correctement.

> Le thermostat se trouve sur le carter de moteur, derrière l'alternateur.

Après avoir enlevé la bride de liquide de refroidissement, le thermostat et sa bague d'étanchéité peuvent être retirés.

Avant de poser le nouveau thermostat, il convient d'inspecter la bride de liquide de refroidissement.

Une partie du guide plastique (aide au montage) se casse souvent en cet endroit.

Il est alors recommandé de remplacer la bride.



Bride de liquide de refroidissement T5



Guide plastique T5 bride de liquide de refroidissement

Important safety note

The following technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for suitably qualified personnel only.

IMPORTANT

Please always follow the repair instructions from the vehicle manufacturer when carrying out such work!



Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval; indication of the document source is also required. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.