



VW T6 - Perte de carburant

Fiche technique

Constructeur	Volkswagen
Modèle de véhicule	Transporter T6
Moteur	2.0 TDI
Symptôme	Perte de carburant



Véhicule sentant le gazole, perte de carburant

Les véhicules susmentionnés peuvent soudainement dégager une forte odeur de gazole. Le carburant qui a pu s'écouler peut également s'être accumulé dans le compartiment moteur ou sous le véhicule. La cause n'en est pas toujours immédiatement identifiable. Avant toute chose, il convient de contrôler les conduites de carburant et leurs raccordements dans le compartiment moteur. Si aucune fuite n'est détectée, le boîtier de filtre à carburant peut être à l'origine de la perte de gazole.
Il convient de déposer le filtre à carburant pour une analyse plus approfondie. Il est recommandé de retirer au préalable le vase d'expansion du système de refroidissement. Pour pouvoir sortir le filtre de son logement vers le haut, il faut d'abord desserrer la vis de blocage sur le logement. Retirer ensuite les deux conduites de carburant du filtre.
Si l'on examine maintenant la partie supérieure du filtre, on constate dans certains cas une fissure capillaire horizontale causant la fuite.
Pour y remédier, il convient de remplacer le filtre selon les consignes du constructeur automobile et de purger le système d'alimentation en carburant. Pour finir, il est recommandé de nettoyer le compartiment moteur.

REMARQUE


À cet égard, veuillez toujours observer les consignes de réparation du constructeur automobile !



Perte de carburant T6



Vase d'expansion T6

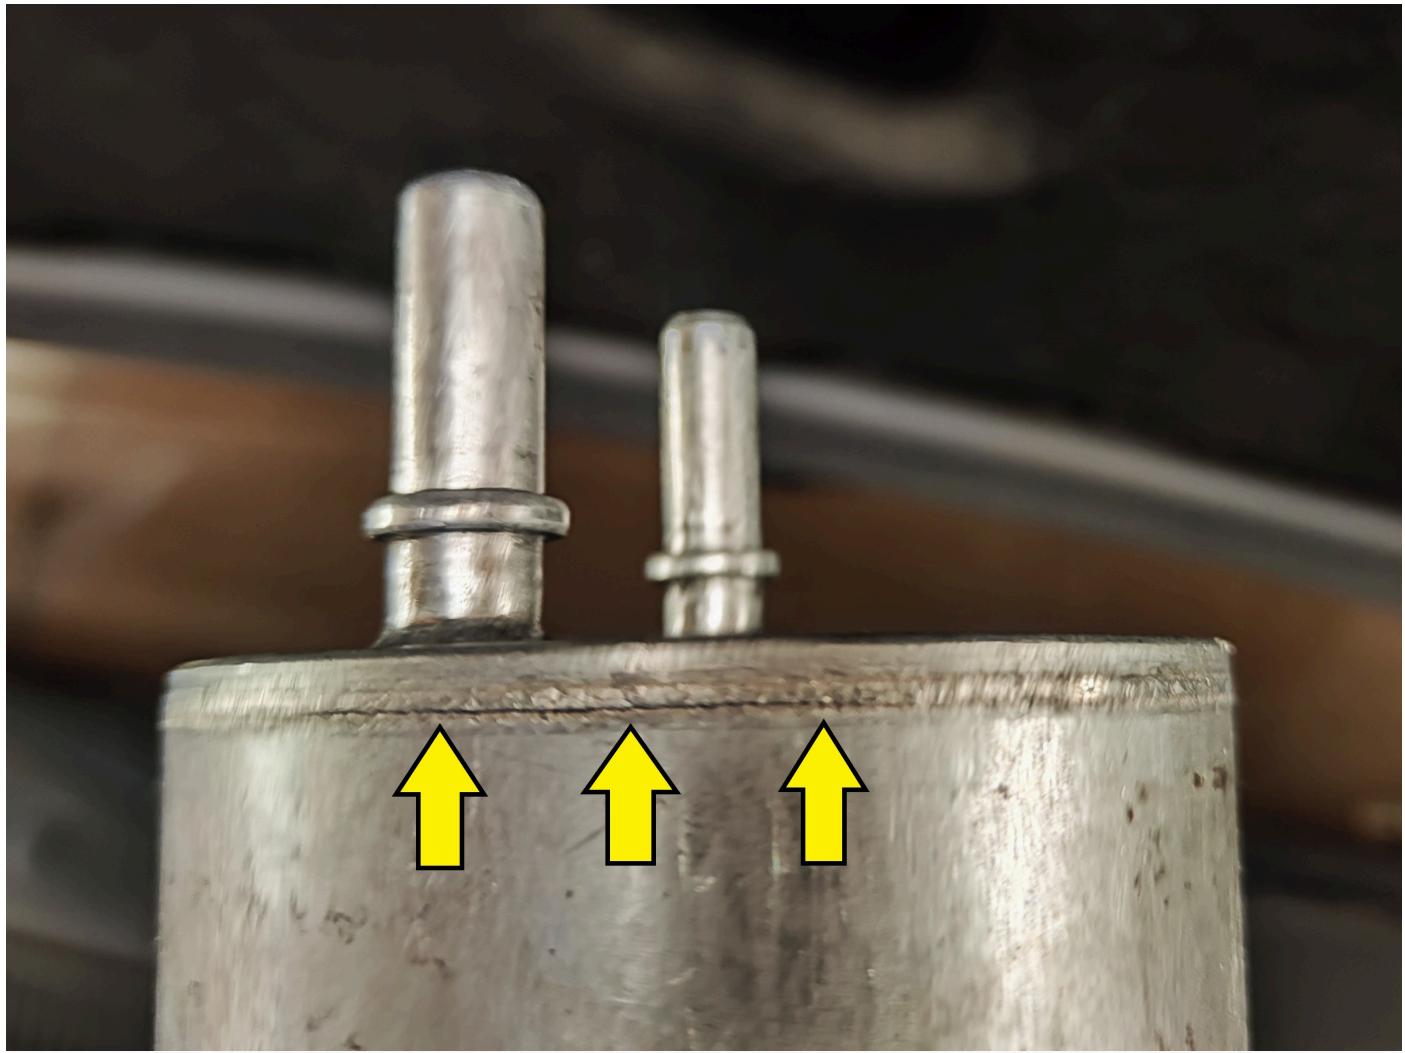

Filtre à carburant T6