

VW Touareg - La borne 15 tombe en panne de manière sporadique | HELLA

VW

Touareg (7P5)

Année de fabrication : 2012

La borne 15 tombe en panne de manière sporadique

La cause de défaillance de la borne 15 (borne positive de l'allumage) se réfère dans ce cas à un support de relais défectueux dans la boîte à fusibles centrale.

Vérifier la date de production de la boîte à fusibles centrale.

Concerne uniquement la boîte à fusibles centrale (sous le siège conducteur) avec la date de production suivante 25/11/2011.

- Remplacer la boîte à fusibles centrale.

Réf. d'origine 7P0 937 548F (non hybride)

Réf. d'origine 7P0 937 548G (pour hybride)

Si la boîte à fusibles centrale a déjà été remplacée dans le cadre d'une campagne de rappel du constructeur, l'intervention est indiquée via un autocollant au niveau du logement de la roue de secours ainsi que documentée dans le carnet d'entretien.