

Opel Différents modèles - Puissance moteur insuffisante | HELLA

Opel

Différents modèles

Moteur : Z16XEP

Puissance moteur insuffisante

Allumage sporadique du voyant moteur

Si le problème susmentionné apparaît en combinaison avec un des codes défauts indiqués ci-après, des canalisations EGR (canalisations de recyclage des gaz d'échappement) bouchées ou bloquées peuvent être en cause.

Codes défauts :

- P0171 Mélange trop pauvre
- P0300 Cylindres multiples - ratés d'allumage aléatoire détectés
- P0301 / P0302 / P0303 / P0304

Ratés d'allumage détectés sur cylindres 1/2/3/4

- P1300 Réservoir de carburant vide

Afin d'exclure un dysfonctionnement de la vanne EGR (vanne de recyclage des gaz d'échappement) et d'autres sources de défaillances, contrôler tout d'abord la périphérie du système EGR.

Si à l'issue de ce contrôle aucun défaut n'était détecté, procéder comme suit :

- Lire la mémoire de défauts et effacer les codes défauts enregistrés
- Déposer le collecteur d'admission selon les consignes du fabricant
- Nettoyer les canalisations EGR dans le collecteur d'admission à l'aide d'outils adaptés
- Reposer le collecteur d'admission selon les consignes du fabricant

- Lire la mémoire de défauts et effacer les codes défauts enregistrés, le cas échéant

Pour terminer, effectuer un essai sur route et lire de nouveau la mémoire de défauts.