

Alfa Romeo 159 Direção assistida faz ruídos | HELLA

Alfa Romeo

159

Todos os modelos

Direção assistida faz ruídos

Se o cliente reclamar a falha acima mencionada, a causa podem ser bolhas de ar no sistema de direção. Os ruídos são provocados pela cavitação. Estes ocorrem particularmente durante a fase de arranque com o motor frio. Através da aplicação de um óleo especial, estas reclamações são, por norma, eliminadas. Proceder nestecaso do seguinte modo.

- Deslocar o carro para cima de uma plataforma elevadora e subir a plataforma.
- Retirar o óleo da servo-bomba do sistema de direção.
- Nos motores 1,9 JTD 16V e 3,2 JTS é adicionalmente necessário substituir o reservatório do óleo da servobomba.
- Rodar a direção 5 vezes, até ao batente máximo esquerdo e direito.
- "Lavar" o sistema de direção com o óleo novo (Tutela GI/R, ISO VG 22, prescrito pela Alfa Romeo).
- De seguida preencher o sistema com a quantidade de óleo prevista.
- Para purgar o sistema deve-se ligar o motor e rodar o volante 5 vezes até ao batente máximo esquerdo e direito.
- Event. adicionar óleo hidráulico.
- Controlar a estanqueidade do sistema de direção.