

Alfa Romeo 159 (tipo 939) — Código de erro C1131 | HELLA

Alfa Romeo

159 (tipo 939)

Limousine: VIN 7003555-7053255

Station Wagon: VIN 7003555-7062287

A luz de controlo do ESP brilha

Código de erro C1131

Sensor de pressão do líquido dos travões

Se o código de erro supracitado for detetado em combinação com a iluminação da luz de controlo do ESP, o problema pode dever-se a uma falha no sensor de pressão do líquido dos travões. Uma avaria na plausibilidade do sinal, na avaliação da pressão, origina um registo de erro no módulo de comando.

Uma vez que não é possível executar uma medição diretamente no sensor, deve-se verificar primeiro a alimentação de tensão e a periferia do sistema ESP. Se todos os resultados de controlo corresponderem aos valores nominais, deve-se substituir o sensor de pressão.

Aviso de reparação

O sensor da pressão do líquido dos travões está montado dentro da unidade hidráulica e não pode ser substituído individualmente.

Deste modo, em caso de danos deve-se substituir toda a unidade hidráulica ABS/ESP.