



## BMW Série 2 Active Tourer — Avaria de vários sistemas em combinação com o volante multifunções

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ficha técnica  |                                                                            |
| Fabricante     | BMW                                                                        |
| Modelo         | Série 2 Active Tourer (F45)                                                |
| Motor          | Todos                                                                      |
| Ano de fabrico | 2014–2017                                                                  |
| Sintoma        | Avaria de vários sistemas relacionada com problema no volante multifunções |



### Avárias de sistemas ou falhas de funcionamento e código de erro 030410

Nos veículos supracitados podem ocorrer várias avárias/falhas de funcionamento (controlo de velocidade, seleção de velocidade) em combinação com o volante multifunções. No painel de instrumentos combinado pode ser eventualmente exibida a mensagem de erro “Cruise control failed” (Avaria do controlador de velocidade). Além disso, pode estar registado o código de erro 030410 (MFL LIN slave) no módulo de comando. A causa destes problemas pode dever-se a uma falha de contacto entre a espiral de contacto do volante e o conector múltiplo na cablagem do volante. Para resolver o problema, deve-se proceder à substituição da espiral de contacto e da cablagem do volante. Para isso, recomenda-se a entrar em contacto com o fabricante do automóvel ou com um concessionário autorizado da marca.

## **AVISOS**

Esta informação eventualmente também é aplicável a outros modelos BMW.

