



BMW Série 2 F46 — Direção assistida pesada em todo o ângulo de viragem

Ficha técnica	
Fabricante	BMW
Modelo	Série 2 F46 Gran Tourer
Motor	2.0d
Ano de fabrico	2015–2018
Sintoma	Direção assistida pesada em todo o ângulo de viragem
Ferramenta HGS recomendada	mega macs X



A direção assistida pode ficar esporadicamente pesada durante manobras ou o estacionamento

No modelo de veículo supramencionado, a direção assistida pode ficar inadvertidamente pesada durante manobras ou o estacionamento. Esta falha pode dever-se à proteção contra sobreaquecimento, que é indevidamente ativada. Consequentemente, a direção assistida elétrica entra no modo de segurança que limita fortemente a sua funcionalidade.

Se o problema supracitado estiver presente, este pode estar relacionado com um erro no software instalado da direção assistida elétrica. Uma atualização do software pode resolver o problema. Neste caso, a versão do software da direção assistida elétrica deve ser verificada e atualizada, se necessário.

A atualização do software pode, por exemplo, ser realizada via Hella-Gutmann macsRemote Services ou um aparelho de diagnóstico compatível com a tecnologia PassThru, da gama Mega Macs. Além disso, é necessário um acesso registado ao portal online do fabricante automóvel.

Se não dispuser do equipamento necessário, é necessário recorrer aos serviços de uma oficina especializada e autorizada.

Este problema também pode ocorrer noutros modelos que estejam equipados com o mesmo tipo de direção assistida.

AVISO

Observar neste contexto sempre as instruções de reparação do fabricante automóvel!

Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.