

BMW Série 7 — Sistema de travagem chia | HELLA

BMW

Série 7 E 65/66

Todos os modelos

Ano de fabrico 2001–2008

O sistema de travagem no eixo dianteiro e traseiro chia quando os travões são aplicados ligeiramente

Se for detetado o defeito supracitado, esse pode estar relacionado com a indicação de desgaste dos calços dos travões. Quando os travões são aplicados ligeiramente, o contacto de aviso pode arrastar no disco de travão, causando um chiar incómodo. Neste caso, deve-se verificar os contactos de aviso e, se necessário, substituir por versões já modificadas.

Referência OE: Contacto de aviso dianteiro 34356778037

Contacto de aviso traseiro 34356778038

Números das peças sobressalentes HELLA

Contacto de aviso do calço do travão, eixo dianteiro: [8DK 355 250-201](#)

Contacto de aviso do calço do travão, eixo traseiro: [8DK 355 250-531](#)

Aviso de reparação

Neste contexto, recomenda-se a verificação do desgaste dos discos de travão e dos calços de travão e, se necessário, a respetiva substituição.