

Citroen C2 - Avaria da direção assistida | HELLA

Citroen C2

Ano de fabrico até dezembro de 2007

Todos os veículos com direção assistida

Avaria da direção assistida

Se o cliente reclamar o erro supracitado, a causa para o erro pode ser um sensor do binário com defeito. O erro é identificado pelo cliente por um aumento do esforço deviragem durante a realização de manobras. Adicionalmente podem ainda estar registados os códigos de avaria C 1400 e C1413 (sensor do binário, erro do sinal; sensor do binário, erro de funcionamento). Antes de proceder à substituição do sensor do binário deve-se verificar a fixação correta de todos os conetores no aparelho de comando da direção assistida elétrica (ver figura). Este erro é frequentemente provocado por um mau contacto.