

Fiat Seicento Funcionamento irregular do motor | HELLA

Fiat Seicento

Todos os modelos com motor de 899ccm

Fábrica na Polónia

Funcionamento irregular do motor

Nenhum registo na memória de avarias

Se no veículo supracitado for reclamado um funcionamento irregular do motor, sem que esteja registado um erro no aparelho de comando, o problema poderá estar relacionado com o cabo de massa dianteiro do lado direito. Um endurecimento do material de isolamento pode provocar a rutura do cabo na zona da base do tubo dos cabos. O ponto de massa encontra-se (no sentido de circulação) no lado direito, por cima da caixa da roda, atrás do farol.

A queda de tensão causada pela falha na massa interfere negativamente no funcionamento dos componentes do sistema de injeção e provoca que o aparelho de comando desloque os limites de adaptação para compensar as falhas. Neste caso deve-se controlar ainda a cablagem, proceder à sua reparação ou substituição.

Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.