

Ford Transit — O motor vai abaixo | HELLA

Ford

Transit 2.0

Ano de fabrico: 2001–2005

Código do motor: D2FA

Com bomba de injeção VP30

O motor vai abaixo

Nos veículos supramencionados, o motor pode ir abaixo após uma breve aceleração rápida ou após a passagem por um buraco na estrada.

Neste caso, nota-se que a quantidade de injeção cai para 0 mg/curso quando o erro ocorre durante a leitura dos parâmetros.

A causa do erro supramencionado é uma alimentação de tensão insuficiente do módulo de comando do motor, que é causada por um fusível com defeito.

Os fusíveis podem ser danificados pela tensão mecânica da caixa de fusíveis.

Neste caso, um fusível (15 A) no slot 2,05 pode ser o responsável pela falha.

Substituindo o fusível com defeito, é possível resolver o problema.