



Kia Niro — Ruídos provenientes do compartimento do motor

Ficha técnica	
Fabricante	Kia
Modelo	Niro
Motor	Todos os modelos híbridos
Código do motor	G 4 LE
Ano de fabrico	2018–2019
Sintoma	Ruídos provenientes do compartimento do motor
Código de erro	P2600



Ruídos provenientes do compartimento do motor + Código de erro P2600

Se nos veículos supracitados forem detetados ruídos estranhos provenientes do compartimento do motor, estes podem dever-se a uma avaria na bomba elétrica do líquido de refrigeração. Frequentemente o código de erro P2600 (bomba do líquido de refrigeração) está registado no módulo de comando. O problema pode dever-se a corrosão interna, provocada por infiltração de água no motor da bomba. Para resolver o problema pode proceder-se do seguinte modo:

- Remover a bomba do líquido de refrigeração e desmontar nos vários componentes
- Se não for detetada corrosão: Reparar a bomba com o kit de reparação (251000-3HZ0FFF)
- Substituir a bomba se for detetada corrosão

- Controlar o conector múltiplo da bomba do líquido de refrigeração relativamente a corrosão e, se necessário limpar/reparar
- Encher o sistema de refrigeração, purgar o ar e controlar a estanqueidade
- Eliminar a memória de erros
- Realizar uma prova de estrada

ⓘ ATENÇÃO ALTA TENSÃO

No âmbito destes trabalhos é muito importante ter em consideração que estes apenas podem ser realizados por uma oficina autorizada e por pessoal devidamente qualificado. Prestar atenção aos avisos de reparação, manutenção e de segurança do fabricante automóvel!



