

Mercedes Classe A — Falhas de ignição e perda de potência | HELLA

Mercedes

Classe A (168)

Ano de fabrico: 1998 até 2005

Código do motor: 166.940

Todos os modelos a partir do VIN: 427253

O motor apresenta falhas de ignição e perda de potência na fase de aceleração.

Se for reclamado o erro supracitado, este pode dever-se a um ou mais bobinas de ignição com defeito.

Em determinadas circunstâncias, o cliente pode também queixar-se de outros pontos, como dificuldades no arranque do motor, um ralenti irregular e uma resposta insatisfatória do acelerador durante a aceleração.

Nestes casos, a causa da falha de funcionamento ou da avaria pode dever-se à formação de fissuras nas bobinas de ignição devido a calor e humidade excessivos.

Verificar as bobinas de ignição quanto à formação de fissuras, verificar o isolamento da cablagem das bobinas de ignição e, se necessário, substituir os componentes com defeito.

Para isso, está disponível uma unidade de bobina de ignição modificada.

- N.º de peça sobressalente: 000 150 1380

Para além da reparação, incluir os seguintes acessórios:

Cobertura de proteção, dissipador de calor, suporte para a cobertura, suporte para a bobina de ignição, parafusos de fixação (2 unidades).

Para a desmontagem da unidade de bobina de ignição, assegurar que esta é puxada verticalmente para cima e que não é torcida nem sai da posição.