



Mercedes GLE / GLS — Tubos flexíveis de drenagem da água de condensação incorretamente instalados dão origem a erros de eletrónica

Ficha técnica	
Fabricante	Mercedes-Benz
Modelo	GLE GLS (167)
Ano de fabrico	2018–2021
Sintoma	Água de condensação provoca erros de eletrónica



Ações de recolha: água de condensação provoca curto-circuitos

Nos veículos supracitados, tubos flexíveis de drenagem incorretamente instalados da água de condensação do ar condicionado, podem dar origem a vários problemas de eletrónica. O contacto de infiltrações de água de condensação, com componentes elétricos no habitáculo do veículo, pode dar origem a correntes de fuga e/ou a curto-circuitos.br/>br/> Existe, por exemplo, o perigo de avaria de sistemas como o fecho centralizado e/ou a chamada de emergência eCall. Eventualmente é ativado o modo de emergência do motor.br/>br/> O problema já foi identificado pelo fabricante automóvel e resolvido no âmbito de uma ação de recolha (8392005/8391109).br/>br/> Contudo, existe a possibilidade de nem todos os veículos terem sido recolhidos e devidamente “reparados” pelo fabricante (instalação correta dos tubos flexíveis de drenagem da água de condensação).br/>br/> Se algum destes veículos der entrada na sua oficina com os sintomas supracitados, deve verificar se o veículo em questão foi abrangido pela ação de recolha. Para isso, deve entrar em contacto com o fabricante automóvel ou com uma oficina autorizada.