



Opel Adam — Códigos de erro U0077, U0073, U0401 e luz de controlo do ABS/ESP acende

Ficha técnica	
Fabricante	Opel
Modelo	Adam
Motor	1,0i / 1,2i / 1,4i
Ano de fabrico	2012–2019
Sintoma	Luz de controlo do ABS/ESP acende



No modelo Opel Adam estão registados os códigos de erro U0077, U0073, U0401 e a luz de controlo ABS/ESP acende esporadicamente

Nos veículos supracitados pode acender esporadicamente a luz de controlo do ABS/ESP. Na memória de erros do módulo de comando estão registados os códigos de erro como, por exemplo, U0077, U0073, U0401. Os erros referem-se a problemas de comunicação dos sistemas de barramento de dados.

Numa primeira fase deve-se controlar todos os componentes dos respetivos sistemas, a bateria e a tensão da rede de bordo.

Contudo, na maioria das vezes, a principal causa deve ser procurada na zona do sistema de ignição, mesmo que a tipologia do erro não aponte para essa parte do veículo.

Recomenda-se a desmontagem do módulo de ignição e das velas de ignição para posterior verificação do estado. Após a desmontagem dos conectores das velas de ignição, deve-se controlar os contactos relativamente a corrosão e sinais de combustão. Além disso, as bobinas de ignição e o conectores de borracha podem apresentar danos de isolamento.

Para resolver o problema, o módulo de ignição e o as velas de ignição devem ser substituídos. No final dos trabalhos de reparação deve-se eliminar todas as entradas na memória de erros.



