

Opel Ampera - Cabo de carregamento da bateria está deformado | HELLA

Opel

Ampera

Motor: 1,4i 16V híbrido

Ano de construção: 2012

N.º de chassis: ...CU105113 - ...CU128385

Cabo de carregamento da bateria está deformado

Nos veículos supracitados, um defeito na tampa do cabo de carregamento das baterias pode dar origem a um sobreaquecimento, deformação ou fusão do cabo de carregamento.

Em consequência, as baterias não são mais carregadas adequadamente ou simplesmente não são carregadas.

Aviso:

Durante os trabalhos nos componentes de alta voltagem (HV) é essencial que a completa rede de bordo seja previamente desconectada da corrente elétrica. Para estes trabalhos apenas podem ser destacadas pessoas devidamente qualificadas (técnicos especializados em trabalhos em sistemas de alta voltagem intrinsecamente seguros em veículos motorizados).

Aviso de reparação:

Controlar as baterias, as conexões e o cabo de carregamento relativamente a danos e, se necessário, substituir.

O fabricante disponibiliza um cabo de carregamento modificado.

Referência OE: 23 453 436