

Opel Astra J — Escoamento da água de condensação/Vários erros elétricos | HELLA

Opel

Astra J

Ano de modelo: 2010–2012

Motor: todas as variantes

Escoamento da água de condensação/Vários erros elétricos

Se, nos veículos supracitados, forem reclamados vários erros elétricos, estes podem dever-se a um escoamento defeituoso ou em falta da água de condensação.

Além disso, o erro pode também dever-se a uma carcaça de distribuição do ar danificada na fase de produção.

Devido ao escoamento defeituoso, a água pode infiltrar-se no módulo BCM (Body Control Modul) e dar origem aos seguintes erros:

- O fecho centralizado não funciona
- Falha de funcionamento do limpa-vidros
- A buzina é ativada automaticamente
- O motor não pega
- Falha de funcionamento sistema da carroçaria
- Vários códigos de erro

Para resolver o problema, deve proceder-se da seguinte forma:

- Verificar se o escoamento da água de condensação está montado e se está dobrado
- Se necessário, montar/substituir o escoamento da água de condensação
- Controlar a carcaça de distribuição do ar relativamente a danos/sinais de água e, se necessário, substituir
- Verificar o BCM quanto à infiltração de água e a corrosão e, em caso de infiltração de água, substituir
- Eliminar a memória de erros
- Realizar um teste de funcionamento