

Opel Astra — Ruídos na área do revestimento do teto | HELLA

Opel

Astra J GTC

Ano de fabrico: 2012

VIN_ CG000001–CG107856

Ruídos provenientes do revestimento do teto

Nos veículos supracitados, são reclamados ruídos provenientes da parte dianteira do revestimento do teto.

Os ruídos podem dever-se aos cliques que são utilizados como auxílios de montagem para o vidro para-brisas panorâmico (Figura 1).

Os cliques podem soltar-se devido a influências térmica, p. ex., raios solares.

Para resolver o problema, deve proceder-se da seguinte forma:

- Desmontar o revestimento do teto conforme descrito nas instruções de reparação do fabricante automóvel.

Desmontar cuidadosamente os cliques (Figura 2; posição 1) com uma cunha de plástico (Figura 2; posição 2) e remover.

Atenção: não utilizar ferramentas pontiagudas ou de arestas vivas!

Se necessário, as talas de fixação (Figura 2; posição 3) podem ser dobradas para baixo.

Voltar a montar o revestimento do teto conforme descrito nas instruções de reparação do fabricante automóvel.

A partir de 2012.08.29 os cliques não foram mais utilizados na produção.



Figure 1



Figure 2