



Opel Corsa E — Direção desalinhada: Veículo foge para um dos lados

Ficha técnica	
Fabricante	Opel
Modelo	Corsa E
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2014–2019
Sintoma	Veículo “foge” para um dos lados



Veículo “foge” para um dos lados

Nos veículos supracitados pode ser reclamado que este “foge” para um dos lados, apesar de o volante estar alinhado com a estrada.

Muitas vezes já foram colocadas em prática medidas que pareciam lógicas, mas que não resolveram a situação:

- Controlo da pressão dos pneus
- Controlo da suspensão (folga dos rolamentos/rótula; mola partida, amortecedor com defeito, etc.)
- Substituição das rodas
- Alinhamento das rodas
- Leitura da memória de erros (nenhum erro registado)

Para resolver o problema é possível calibrar o sensor do ângulo de viragem com um aparelho de diagnóstico. Por norma, após essa calibração o veículo já não tem a direção desalinhada.

