

# **Opel Meriva B — Mensagem de erro, código 84 | HELLA**

**Opel**

**Meriva B**

**Ano de modelo: 2011**

**Motor: A17DT/A17DTC/A17DTS**

**Temperatura da entrada de ar demasiado alta/**

**Mensagem de erro, código 84**

**Potência do motor reduzida**

Nos veículos supracitados, pode ser exibida a seguinte mensagem no DIC (Driver Information Center):

Código 84 (potência do motor reduzida).

Devido a problemas térmicos é exibida a mensagem de erro supracitada no DIC. A potência do motor é reduzida.

Este problema afeta os automóveis com os seguintes VIN:

W0LSH9EF6B4000002–W0LSH9EF7B4408718

Possível causa:

A refrigeração do Intercooler é impedida por cobertura incorreta da grelha do radiador. A corrente de ar não consegue refrigerar o Intercooler adequadamente.

Resolução:

Para resolver o problema, deve-se desencaixar e remover (por fora, pela abertura da grelha inferior) as coberturas da grelha do radiador (desenho, Pos. 1).

