

Opel Vivaro — Código de erro P0100 Medidor de massa de ar | HELLA

Opel

Vivaro 1.9DI / 1.9DTI

Código do motor F9Q-760, F9Q-762

Ano de fabrico 2001 até 2007

A luz de controlo do motor brilha

Código de erro P0100 Medidor de massa de ar

Dificuldades no arranque

Se o padrão de erro supramencionado for detetado pouco tempo depois de o turbocompressor ter sido danificado, tal pode estar relacionado com impurezas no sistema de ar de sobrealimentação. Em caso de danos no turbocompressor, podem ficar resíduos metálicos finos ou aparas no sistema de admissão. Estas impurezas são aspiradas e podem danificar a membrana de medição do medidor de massa de ar. Em alguns casos, esse padrão de erro pode ocorrer apenas 2 a 3 semanas após a substituição do turbocompressor.

Aviso de reparação

Para evitar possíveis danos subsequentes após a substituição do turbocompressor, o sistema de admissão deve ser verificado com antecedência e, se necessário, limpo.

Mais informações podem ser consultadas nas informações técnicas:

“Substituição do intercooler após uma avaria do turbocompressor”