

Opel Zafira B - Motor com perda de potência | HELLA

Opel

Zafira B

Todos os modelos com turbocompressor

Motor com perda de potência

Código de avaria P1106: A lâmpada de controlo do motor acende.

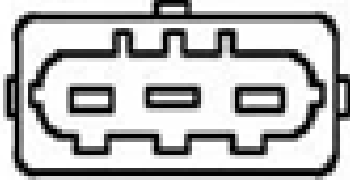
Sensor de atmosfera/ Sensor de altitude

Se nestes veículos for reclamado que o motor trabalha aossolavancos, tem perda de potência e o código de avariaP1106 estiver registado no aparelho de comando do motor,uma possível causa pode ser um sensor de atmosfera malmontado ou com defeito.

- Controlar visualmente o n.º do fabricante do sensor deatmosfera. Se o n.º do fabricante for 261002137, deveproceder-se à substituição do sensor da pressãoatmosférica.

In this case, Hella sensor -

Neste caso pode utilizar-se o sensor Hella -Ref.: 6PP 009 400-461.

kPa	mV	0 - +
15 - 117	580 - 4750	



Aviso técnico para o sensor da pressão atmosférica/ sensor de altitude: Para evitar uma saturação da mistura é reduzido o tempo de injeção em caso de aumento da tensão do sensor.