

Opel Zafira B — Ruídos de fluxo | HELLA

Opel

Zafira B

Ano de modelo: 2005 -

Com ar condicionado

Ruídos de fluxo podem ser ouvidos no habitáculo do veículo

Nos veículos supracitados, podem surgir ruídos provenientes do compartimento do motor quando este está à temperatura de funcionamento. Isto acontece especialmente quando o veículo está a acelerar e a velocidade de rotação do motor se situa entre as 2000 e as 3000 rpm.

Uma possível causa é uma lâmina amortecedora em falta ou incorretamente posicionada entre a longarina do chassis e a tubagem do agente refrigerante.

Assegurar que a lâmina amortecedora está presente ou corretamente montada. Se necessário, montar uma nova lâmina amortecedora. A tubagem do agente refrigerante não pode tocar na longarina do chassis.

Caso contrário, os ruídos de fluxo do agente refrigerante podem ser transmitidos através da carroçaria para o habitáculo do veículo. Assegurar que a lâmina amortecedora sobressai aprox. 5 mm do bordo da longarina do chassis.

Aviso: Como lâmina amortecedora, pode ser utilizada a ref. Hella 9MJ 351 018-011