



Peugeot 308 — Código de erro P1385 e solavancos durante a aceleração

Ficha técnica	
Fabricante	Peugeot
Modelo	308
Motor	1,6 THP-EP6
Ano de fabrico	Desde 2007
Sintoma	Código de erro P1385 — “Deteção de falhas de ignição” Solavancos durante a aceleração



Peugeot 308 — Solavancos durante a aceleração

Se nestes modelos for reclamado o problema supracitado, este pode dever-se a uma avaria ou a uma fixação incorreta do sensor de detonação.

Neste caso, o módulo de comando recebe um “sinal de detonação” incorreto e modifica o tempo de ignição, o que tem um efeito negativo sobre o comportamento de aceleração. Se, no âmbito do diagnóstico não for detetado qualquer defeito ou erro na mistura, no sistema de ignição ou no turbocompressor, pode valer a pena analisar o sensor de detonação.

Neste caso deve-se controlar o sensor de detonação e, se necessário, trocar. De seguida, deve-se eliminar os erros registados na memória de erros.

 AVISO

Observar neste contexto sempre os avisos de reparação do fabricante automóvel!