



Porsche 911 (991) — Mensagem de erro do ventilador do radiador

Ficha técnica	
Fabricante	Porsche
Modelo	911 (991)
Motor	Todos os modelos
Ano de construção	2011–05.2016
Sintomas	Mensagem de erro: “Erro ventilador do radiador, evitar carga máxima do motor, possível continuar a marcha“



Porsche 911 (991) — Mensagem de erro do ventilador do radiador

Se nos veículos supracitados for exibida, durante a marcha, a mensagem:

“Erro ventilador do radiador, evitar carga máxima do motor, possível continuar a marcha“,

a possível causa do erro pode dever-se a uma avaria do ventilador do radiador.

Os radiadores estão localizados à esquerda e direita, atrás da grelha do radiador, no para-choques ([figura 1](#)). Os ventiladores são acessíveis a partir da cava da roda, se previamente o revestimento da cava da roda tiver sido desmontado ([figura 2](#)).

Para resolver o problema deve-se inspecionar a cablagem dos dois ventiladores e os próprios ventiladores, relativamente a infiltrações de humidade. Se as fichas apresentarem sinais de corrosão, isso é um indício inequívoco para a causa da mensagem de erro. Neste caso, as fichas têm de ser limpas e, sempre que necessário, reparadas. Eventualmente pode ser necessário reparar o ventilador do radiador.

AVISO

As figuras exibem apenas o lado direito do veículo.



Figura 1: os radiadores estão localizados à esquerda e direita, atrás da grelha do radiador, no para-choques.



Figura 2: Os ventiladores são acessíveis a partir da cava da roda, se previamente o revestimento da cava da roda tiver sido desmontado.

ISSO TAMBÉM PODE SER DO SEU INTERESSE

Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.