



Renault Megane IV — Vibrações e ruídos durante a condução

Ficha técnica	
Fabricante	Renault
Modelo	Megane IV
Ano de fabrico	2018
Sintomas	Vibrações e ruídos durante a condução
Outros veículos afetados	Também afeta os seguintes modelos com caixa de mudanças automática (código de caixa de mudanças DW5): ESPACE V (RFC), KADJAR (HA,HL), MEGANE IV (B9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) e TALISMAN.



Vibrações e ruídos ocorrem durante a condução do Renault Megane IV

Nesse caso de reparo, o cliente se queixa da ocorrência de vibrações e ruídos durante a condução, com origem no eixo dianteiro. Um teste de rodagem revelou que, durante a transmissão de força para o eixo dianteiro, ocorrem vibrações e um ruído de "estalo". A causa do problema supracitado é um nível de óleo demasiado baixo/insuficiente na caixa de mudanças automática.

Solução: substituir o óleo da caixa de mudanças automática.

Para evitar uma contaminação do óleo fresco com resíduos do óleo antigo que permanece no sistema, é essencial realizar uma lavagem da caixa de mudanças com um aparelho de serviço adequado. No âmbito dessa medida, deve também ser realizada uma atualização do software da transmissão. Seguidamente, deve ser realizado um teste de rodagem, a fim de verificar se a medida de reparo solucionou o problema.

Peças de reposição	Referência OE
Óleo (FFL-7)	77 11 782 057
Vedante da tampa de enchimento de óleo	82 00 201 381

AVISO

Observe que os trabalhos somente devem ser realizados por uma oficina autorizada e que os avisos de reparo e de manutenção têm que ser sempre respeitados!