

Subaru Forester - Ruído sibilante (compartimento do motor) | HELLA

Subaru

Forester

Ano de construção: a partir de 2008

Todos os modelos com turbo-diesel

Ruído sibilante (compartimento do motor)

Perda de potência

Nenhum código de avaria

Se for reclamado o problema supracitado, este pode dever-se a um defeito (rutura, fissura) no tubo do ar de admissão, entre o intercooler e o corpo da válvula borboleta.

Resolução:

Numa primeira fase deve-se efetuar um controlo visual e acústico do compartimento do motor, de modo a excluir a possibilidade de quaisquer outras fontes de avaria. Prestar especial atenção a danos, à fixação correta dos componentes e a sujidade (óleo, ...), etc.

Neste caso, o tubo de admissão está danificado conforme supracitado (fissura na área assinalada, figura 1).

Substituir o tubo danificado por um modelo melhorado, segundo as especificações do fabricante.

Tubo do ar de admissão: n.º OE 21869AA130



Figure 1