



Suzuki Across — Aviso sistema híbrido

Ficha técnica	
Fabricante	Suzuki
Modelo	Across
Motor	Todos os modelos híbridos
Ano de fabrico	2020
Sintoma	Aviso sistema híbrido



Aviso "Erro sistema híbrido" Código de erro P1CCC

Nos veículos supracitados, pode ser exibido um aviso relacionado com o sistema híbrido. No painel de instrumentos combinado é exibida a mensagem de erro: "Avaria na rede de bordo, transformador de tensão". O sistema solicita a paragem do veículo. Na memória de erros é frequentemente registado o código P1CCC (ligação à massa insuficiente).

Este problema pode dever-se a parafusos de fixação inadequados do transformador CC/CC. Estes dão origem a resistências de transição com as respetivas mensagens de erro.

Para resolver o problema deve-se substituir os 4 parafusos (A) por uma variante modificada (T9011-908C9-200).

Preste especial atenção à fixação correta dos parafusos e a eventuais sinais de corrosão.

AVISOS

Atenção alta tensão:

No âmbito destes trabalhos é muito importante ter em consideração que estes apenas podem ser realizados por uma oficina especializada e por pessoal devidamente qualificado. Prestar atenção aos avisos de reparação, manutenção e de segurança do fabricante automóvel!

