



Suzuki SX 4 S-Cross — Falha de funcionamento do sistema de navegação

Ficha técnica	
Fabricante	Suzuki
Modelo	SX 4 S-Cross
Motor	Todos os modelos com sistema de navegação
Ano de fabrico	Desde 04.2017
Sintoma	Falha de funcionamento do sistema de navegação



Falhas de funcionamento do ecrã do sistema de navegação

Nos veículos supracitados é reclamada a seguinte problemática. Durante a navegação, podem ocorrer falhas de funcionamento do ecrã (p. ex., apresentação da imagem no ecrã atrasada). A causa desta falha de funcionamento foi diagnosticada como sendo um cabo da antena do tejadilho preso/danificado. Durante a montagem, o cabo pode ter ficado preso entre a base da antena e a chapa do tejadilho. Tal pode causar interrupções na ligação do cabo e, consequentemente, causar as avarias acima mencionadas. Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo.

- Desmontar a antena do tejadilho de acordo com as especificações do fabricante
- Verificar o cabo quanto a danos e, se necessário, substituir a antena (n.º OE 39253-68L21-000)
- Instalar a antena do tejadilho de acordo com as especificações do fabricante, assegurando a disposição correta do cabo da antena.