

VW Golf V, Golf Plus — Falhas de funcionamento esporádicas na rede de bordo | HELLA

VW

Golf V, Golf Plus

Todos os veículos a partir de 2003

Falhas de funcionamento esporádicas no sistema de conforto da rede de bordo, p. ex.: fecho centralizado, função de telefone, rádio.

Se, nos veículos supramencionados, o problema das falhas esporádicas no sistema de conforto do veículo for criticado, a fechadura da ignição pode ser considerado como uma possível fonte de avaria. Como descrição do problema, os defeitos também podem ser descritos como “a eletrónica do veículo parece estar assombrada”.

Isto pode manifestar-se da seguinte forma:

- Desativação do rádio ou da função de telefone, apesar de a chave da ignição estar inserida.
- Por vezes, o item de menu “Equipamento telefónico” já não pode ser selecionado com o motor em funcionamento.
- Por vezes, o fecho centralizado bloqueia ou desbloqueia de forma incontrolável durante a condução.

Os seguintes códigos de erro podem ser registados na memória de erros do sistema de conforto da rede de bordo:

- 00576, “equivalente a terminal 15 — erro elétrico no circuito elétrico; esporádico”.
- 00883, “equivalente a fechadura da ignição D (terminal S), erro elétrico na circuito elétrico, esporádico”.
- 00884, “equivalente a fechadura da ignição D (terminal X) e P)), erro elétrico no circuito elétrico, esporádico”.
- 01744, “equivalente a fechadura da ignição D (terminal P), erro elétrico no circuito elétrico, esporádico”.

Para resolver o problema, verificar primeiro os fusíveis e a alimentação de tensão dos sistemas afetados.

Se não forem verificados quaisquer resultados negativos, isso indica uma fechadura da ignição com defeito. Devido ao desgaste do interruptor, o bloqueio dos níveis do interruptor não é preciso, pelo que podem ocorrer sobreposições entre os contactos P e S.

Neste caso, a fechadura da ignição tem de ser substituída. Entretanto, a peça sobressalente original da VW foi modificada.