



VW T6 — Funcionamento irregular do motor

Ficha técnica	
Fabricante	Volkswagen
Modelo	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Ano de fabrico	2016–2019
Sintoma	Funcionamento irregular do motor



Funcionamento irregular do motor: a luz de controlo do motor ou a luz de controlo da pré-incandescência acende

Nos veículos supracitados, pode ocorrer um funcionamento irregular do motor. A luz de controlo do motor ou/e a luz de controlo da pré-incandescência acendem. Na memória de erros, pode estar armazenado o código de erro P0191.
Para resolver a situação, devem ser verificados todos os componentes elétricos e mecânicos relevantes para o sistema, incluindo a alimentação de tensão.
Caso não seja detetado nenhum erro, a causa pode ser o sensor de pressão da rampa do distribuidor de combustível (Figura).
Após a substituição do sensor, a memória de erros deve ser eliminada e deve ser efetuada uma prova de estrada.

