



VW Transporter T6 — Fuga de líquido de refrigeração

Ficha técnica	
Fabricante	Volkswagen
Modelo	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Ano de fabrico	2015–2019
Sintoma	Fuga de líquido de refrigeração



O motor perde líquido de refrigeração

Caso seja detetada uma perda constante de líquido de refrigeração nos veículos acima mencionados, todas as uniões de tubo flexível do líquido de refrigeração e o radiador devem ser verificados quanto a fugas. Recomenda-se que pressurize o sistema de refrigeração com uma ferramenta adequada, de acordo com as instruções do fabricante.

Ao localizar a fuga, deve ser dada especial atenção à caixa do termóstato. Neste ponto, pode ocorrer uma perda de líquido de refrigeração devido a um O-ring defeituoso. Ao substituir o O-ring, certifique-se de que as superfícies de encosto na caixa do termóstato e no bloco do motor estão suficientemente limpas.

Em seguida, o sistema de refrigeração deve ser enchido ou o ar do mesmo deve ser purgado, de acordo com as instruções do fabricante.

AVISO

Ao substituir o O-ring (06B121119B), o termóstato deve ser substituído ao mesmo tempo

