



Volkswagen Transporter T6 — Fuga de líquido de refrigeração

Ficha técnica	
Fabricante	Volkswagen
Modelo	Transporter T6
Motor	Todos os modelos com motor 2,0 l a gasóleo
Ano de fabrico	2015–2019
Sintoma	Fuga de líquido de refrigeração

Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado.

A luz de controlo do líquido de refrigeração acende e/ou temperatura elevada do líquido de refrigeração

Se nos veículos supracitados a luz de controlo do líquido de refrigeração acender ou a temperatura do motor aumentar, deve-se controlar o sistema de refrigeração relativamente a fugas.

Neste contexto, deve-se prestar especial atenção à caixa do termóstato. O problema pode dever-se ao desgaste do O-ring.

Se detetar aqui uma fuga deve-se desmontar a caixa do termóstato e substituir o O-ring (06B121119B). Antes de proceder à montagem deve-se verificar se as superfícies de contacto estão devidamente limpas. De seguida, o sistema de refrigeração tem de ser enchido de acordo com as especificações do fabricante.

