



BMW X3 F25 — Luz de aviso DSC esporadicamente ativa

Ficha técnica	
Fabricante	BMW
Modelo	X3 F25
Motor	Qualquer
Ano de fabrico	até 08,2016
Sintoma	Luz de aviso do DSC esporadicamente ativa. Possibilidade de falha de vários sistemas



A luz de aviso do controlo dinâmico de estabilidade (DSC) acende esporadicamente — Possibilidade de falha de vários outros sistemas

A luz de aviso do DSC pode acender esporadicamente nos veículos supracitados. Além disso, podem ser apresentadas várias mensagens de controlo no painel de instrumentos combinado. Se durante os trabalhos de diagnóstico não forem detetadas falhas óbvias na periferia dos sistemas afetados, deve prestar-se especial atenção à cablagem na cava da roda dianteira direita.

O líquido de lavagem que escorre do para-brisas pode provocar a dilatação dos revestimentos dos vários cabos. A infiltração de água na cablagem pode dar origem a corrosão e ao aumento da resistência de transição elétrica. Para mais testes, deve-se desmontar o revestimento da cava da roda dianteira direita. Em seguida deve-se verificar se existem cabos dilatados ou se existem sinais de corrosão nos cabos e nas conexões de ficha.

Se for detetado um defeito, é necessário substituir a cablagem. Para evitar o reaparecimento do problema, o fabricante disponibiliza uma base especial para o escoamento da água. Referência: 6112 6825706



AVISO

Neste contexto, observe sempre os avisos de manutenção e de reparação do respetivo fabricante do veículo!

