

Citroën C4 — Luz de aviso da temperatura do líquido de refrigeração acende | HELLA

Citroën

C4

Todos os modelos a partir de 18 de setembro de 2006

Código do motor: NFU (TU5JP4)

Luz de aviso da temperatura do líquido de refrigeração acende

Se, nos veículos supramencionados, a luz de aviso da temperatura do líquido de refrigeração acender, o sensor da temperatura do líquido de refrigeração deve ser considerado como uma possível origem do erro.

Possivelmente, o código de erro: P0116 está registado.

O surgimento de valores de medição incorretos pode dever-se a uma formação de fissuras no corpo de medição do sensor de temperatura do líquido de refrigeração ou à eventual instalação de um sensor da temperatura do líquido de refrigeração incorreto.

Aviso:

[Verificar o sensor da temperatura do líquido de refrigeração quanto à especificação correta [(designação de tipo) identificação (*96566364* fabricante Valeo)].


Em caso de desvios dos valores de medição (ver Dados técnicos/página 2.) , tem de ser montado um sensor da temperatura do líquido de refrigeração novo e modificado para retificar a falha.

Sensor da temperatura do líquido de refrigeração:

Número de peça sobressalente (ET): N.º ET: 1338.F8

Sensor da temperatura do líquido de refrigeração Hella: 6PT.009 309-221

Sensor de temperatura — Dados técnicos — Valores de referência (informações gerais/estas indicações não são específicas do modelo)

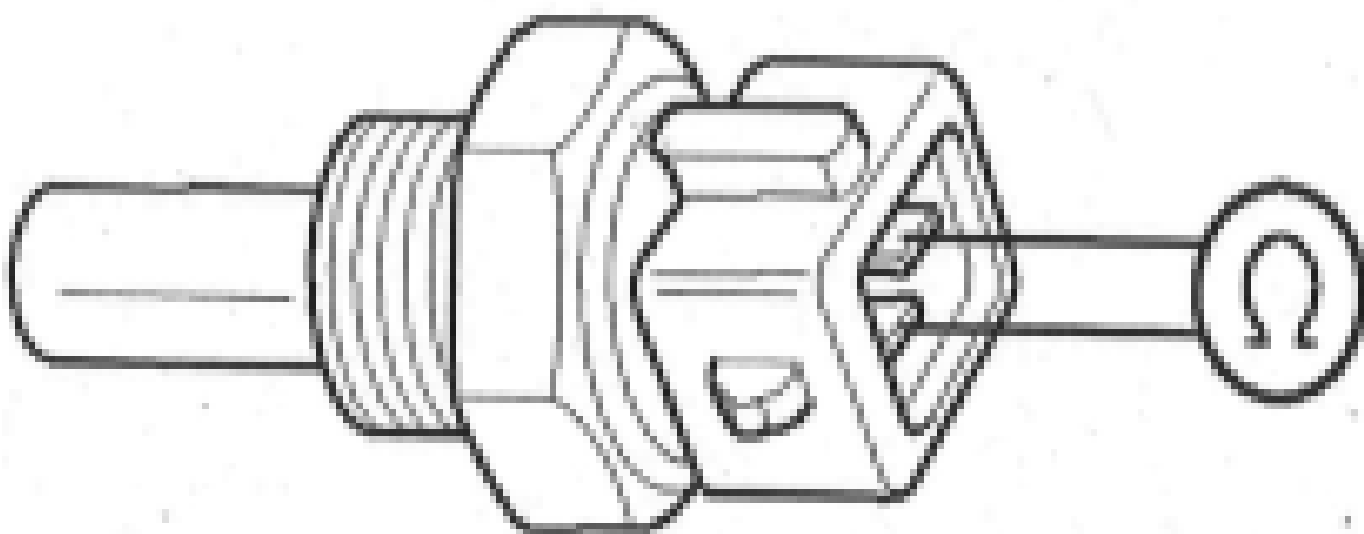

Dados técnicos — Valores de referência

Temperatura

Resistência

0 °C

Aprox. 6000 Ohm

10 °C

Aprox. 3500 Ohm

20 °C

Aprox. 2500 Ohm

40 °C

Aprox. 1200 Ohm

60 °C

Aprox. 600 Ohm

80 °C

Aprox. 300 Ohm

100 °C

Aprox. 180 Ohm