

Citroën C4 — Ruídos de fricção no eixo traseiro | HELLA

Citroën

C4

Todos os modelos até ao ano de fabrico 2006/10

Cabos do travão de mão encravados

Ruídos de fricção no eixo traseiro

Se for detetado o erro supracitado, uma possível causa pode ser um cabo do travão de mão encravado ou com mau funcionamento.

Devido a corrosão ou a danos internos é causado o encravamento do cabo do travão de mão. A alavanca na pinça de travão não retorna para a posição final, o que resulta numa baixa pressão de encosto do calço do travão no disco de travão. A fricção produzida durante a condução produz ruídos indesejados e desgasta simultaneamente o calço do travão e o disco de travão.

Este erro ocorre com maior frequência com temperaturas ambiente baixas.

Aviso de reparação

Não é possível reparar os componentes danificados. Nestes casos, deve-se proceder à substituição dos dois cabos do travão de mão. Se os calços de travão ou os discos de travão tiverem sido danificados, deve-se proceder igualmente à substituição dos mesmos