



Citroen C3 — A luz de controlo do motor brilha e a ventoinha do radiador trabalha permanentemente

Ficha técnica	
Fabricante	Citroen
Modelo	C3
Motor	1,4l a gasolina
Código do motor	8FP
Ano de fabrico	Desde 2009
Sintoma	Ventoinha do radiador trabalha permanentemente Luz de controlo do motor brilha Códigos de erro: P0598, P023B, P0947



Códigos de erro P0598, P023B, P0947 com a ventoinha do radiador em funcionamento permanente

Se, nos veículos supracitados, for exibida no painel de instrumentos combinado a mensagem de erro “Sobreaquecimento do motor”, o problema pode dever-se a uma avaria do aquecimento da aspiração do vapor de óleo. Uma avaria no aquecimento provoca a queima do fusível F5. Todos os componentes referidos nos códigos de erro são protegidos por este fusível, dando origem a todos estes códigos de erro. Neste caso, o aquecimento avariado deve ser desmontado e substituído. Em seguida, deve-se substituir o fusível e apagar os registos de erros.

Aviso

Por norma, o aquecimento da aspiração do vapor de óleo é apenas utilizada e necessária em regiões muito frias, podendo ser desativada através da simples desconexão da ficha de ligação, se o veículo circular em regiões geograficamente mais quentes. Esta medida não dá origem a novos registo de erro ou avarias.