

Citroen C4 Luz de curva não funciona | HELLA

Citroen

C4

Todos os modelos com faróis de xénon

Ano de fabrico até 10.2006

Luz de curva não funciona

Se o cliente reclamar a falha acima mencionada, a causa poderá ser o sensor do eixo traseiro da regulação do nível. Por norma é ainda indicada uma mensagem de avaria nodisplay. Esta faz referência à falha de funcionamento dos faróis da luz de curva. Não se deixe irritar por esta informação. Se ocorrer um erro nos sistemas de faróis AFS (Advanced Frontlight Systems), por norma são desativadas todas as funções de luz AFS como, por exemplo, a luz de curva dinâmica, luz de curva estática, luz de autoestrada,etc. O mesmo acontece com uma avaria no sistema de regulação do nível. Neste caso é necessário verificar o sensor de eixo traseiro e proceder eventualmente à sua reparação. Frequentemente a causa para a avaria do sensor são infiltrações de água que resultam em corrosão.

Atenção!

Após a reparação é necessário memorizar a nova posição de regulação do sensor no aparelho de comando. Neste contexto deve prestar-se atenção aos avisos do fabricanteautomóvel.