



Fiat 500 — Luz de aviso da assistência ao arranque em subidas acende

Data sheet	
Manufacturer	Fiat
Vehicle model	500
Year of manufacture	2007 - 2012
Symptoms	Fiat 500 — Luz de aviso da assistência ao arranque em subidas acende

Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado.

Todos os modelos com ESP: Luz de aviso da assistência ao arranque em subidas acende.

Se a luz de aviso da assistência ao arranque em subidas acender e o código de erro C1216 também estiver registado na memória de erros, o software do módulo de comando ABS/ESP pode ser considerado como uma causa possível.

Pode estar memorizado o seguinte código de erro:

- Código de erro “equivalente a”:

- C1216, “Interruptor de posição do pedal da embraiagem (sensor da posição do acoplamento) — erro de sinal, cablagem”.

Para a análise de erros, devem ser verificados em primeiro lugar os pinos de encaixe, as interfaces/contactos e o chicote de cabos do interruptor do pedal da embraiagem.

Caso não sejam detetados desvios, como solução, é necessária uma atualização da versão do software instalada do fabricante do veículo.