

Ford B-Max — A luz de aviso do ABS brilha | HELLA

Modelo: B-Max 1.6 8V TDI

Ano de fabrico: a partir de 2012

Todos os modelos com ABS/ESP

A luz de aviso do ABS brilha

Código de erro: C1288

Falha no circuito elétrico do interruptor de pressão

Se o erro supracitado for detetado em combinação com a iluminação da luz de aviso do ABS, o problema pode dever-se a uma falha no sensor de pressão de travagem.

Um erro na interpretação do sinal origina um registo de erro no módulo de comando.

Uma vez que não é possível executar uma medição diretamente no sensor, deve-se verificar primeiro a alimentação de tensão e a periferia do sistema de ABS.

Se todos os valores de medição corresponderem aos valores nominais, deve-se proceder à substituição do sensor de pressão.

Aviso de reparação

O sensor de pressão está integrado na unidade hidráulica ABS.

Em caso de danos, é necessário substituir a unidade hidráulica ABS completa.