

# **Honda CR V Ruídos "tipo assobio" do ar condicionado | HELLA**

**Honda**

**CR-V**

**Ano de fabrico: 2007 - 2008**

**Motor: 2,2D i-CTDi**

## **Ruídos "tipo assobio" do ar condicionado**

Nos veículos acima mencionados podem ocorrer ruídos "tipo assobio" quando o ar condicionado está a funcionar.

A causa poder estar relacionada com vibrações do grupo de componentes "válvula de expansão / tubagem do líquido refrigerante".

Para solucionar o problema o fabricante automóvel disponibilizou uma tubagem do líquido refrigerante alterada com válvula de expansão. Podem estar afectados veículos até ao seguinte número de chassis:

SHSRE5\*\*\*8U016571 / SHSRE7\*\*\*8U004030

Antes de se substituir o grupo de componentes da tubagem deve assegurar-se que os ruídos não sejam causados por uma quantidade incorrecta do líquido refrigerante.

A quantidade de enchimento de R134a é de 465 g para este veículo.