



Hyundai Santa FE— Código de erro C1274, avaria do ABS

Ficha técnica	
Fabricante	Hyundai
Modelo	Santa FE
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2002–2006
Sintoma	Código de erro C1274 — “Sensor de aceleração com defeito”; avaria do sistema de travagem antibloqueio (ABS); luz de controlo ABS brilha



Hyundai Santa FE — Código de erro C1274 — “Sensor de aceleração com defeito”

Se for detetada a avaria supracitada, esta pode dever-se a um sensor de ABS com defeito. O módulo de comando ABS compara e analisa continuamente os valores do sensor de aceleração e dos sensores de rotação das rodas. Se o código de erro supracitado for registado no módulo de comando, este também pode dever-se a uma falha de plausibilidade dos parâmetros.

Neste caso, a causa da avaria pode estar relacionada com um sensor de ABS partido no veio de transmissão, isto é, no veio primário. Em consequência, o sensor da rotação da respetiva roda transmite um sinal incorreto para o módulo de comando. Neste caso, deve ser realizada uma comparação dos sinais de todos os sensores de rotação das rodas no âmbito do diagnóstico.