

Hyundai Tucson - O veículo entra no modo de emergência | HELLA

Hyundai Tucson

2,0 CRDI motor R Euro 5

Ano de construção: a partir de 2004

O veículo entra no modo de emergência

A lâmpada de controlo do motor acende

Código de erro: P0401

Recirculação do gás de escape (RGE), deteção de um fluxo insuficiente

Se o defeito supracitado for detetado, em combinação com o código de erro P0401 no módulo de comando, o problema pode dever-se a sujidade no radiador da recirculação do gás de escape.

Neste tipo de motor (R), a válvula RGE não é exposta a quantidades elevadas de vapor condensado e de carbonizações, mas os resíduos de combustão podem acumular-se no radiador RGE e causar a sua obstrução.

Aviso de reparação

Desmontar a válvula RGE e limpar com um produto de limpeza adequado, consoante o grau de sujidade.

Se já não for possível uma limpeza, deve-se proceder à substituição do radiador RGE.

Neste contexto, deve-se prestar sempre atenção aos avisos de reparação e de manutenção do fabricante automóvel.

Este problema também pode ocorrer noutros modelos deste fabricante que estejam equipados com os mesmos motores.